

تقرير عن برنامج الاختبار KSQ-005

# محرك بلا زيت: عمر أطول بأضعاف حتى العطل، والمحرك المحتبس يعمل من جديد

Kerberos Solutions، مختبر الاختبارات · برنامج الاختبار KSQ-005: ثلاثة محركات من الطراز نفسه وفق دورة واحدة  
تقرير بتاريخ 06.06.2000 · اختبار ثلاثة محركات Ryobe مع عينة ضابطة داخل التجربة نفسها

| نوع الوثيقة                         | موضوع الاختبار                                                                                                                   | المنتج                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقرير مختبر<br>بموجب المهمة KSQ-005 | ثلاثة محركات بنزين Ryobe<br>· 4 أشواط، مبرّدة بالهواء، 26.2 cm <sup>3</sup><br>· 6800-7800 rpm عند الخانق الكامل ·<br>زيت SAE 30 | PBC-Technology<br>— PBC Lubricant — يُضاف إلى زيت<br>المحرك · PBC Restore Compound<br>— يُطبق على الأسطح الاحتكاكية |
| المحرك                              | الحالة عند بدء الاختبار                                                                                                          | ما جرى قياسه                                                                                                        |
| A · S/N 004230680                   | سليم، واجتاز الدورة الأساسية؛ عمل بالزيت النظامي طوال الاختبار                                                                   | مرجع التشغيل السليم                                                                                                 |
| B · S/N 004230675                   | سليم، واجتاز الدورة الأساسية؛ أُضيف PBC إلى الزيت ومُزج، ثم صُفّ الزيت                                                           | زمن التشغيل حتى الاحتباس بدون زيت                                                                                   |
| C · S/N 004240677                   | سليم، واجتاز الدورة الأساسية؛ بدون معالجة، وصُفّ الزيت                                                                           | زمن التشغيل حتى الاحتباس بدون زيت —<br>عينة ضابطة                                                                   |
| C — بعد العطل                       | محتبس: المكبس مخدوش، والحلقات ملتصقة في مجاريها، والحلقة الضاغطة الثانية مكسورة، وألومنيوم على جدار الأسطوانة                    | التشغيل بعد المعالجة بمركب Restore دون استبدال القطع                                                                |

اجتازت المحركات الثلاثة جميعها قبل الاختبار دورة ضبط متطابقة: 3 × (5 min دوران بلا حمل + 5 min خانق كامل).

## النتائج الرئيسية

↑ 14.2x

48 min

زمن التشغيل بدون زيت حتى الاحتباس: من 15 min 43 s في الضابط إلى 3 h 43 min في المعالج

خائق كامل بعد المعالجة الإصلاحية لمحرك منحيس، دون تبديل أي أجزاء

## التشغيل بدون زيت: المحرك المعالج مقابل العينة الضابطة

| المحرك                      | ظروف الشوط                                     | زمن التشغيل حتى الاحتباس     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| C — بدون معالجة، عينة ضابطة | صُرف الزيت؛ 10 min دوران بلا حمل، ثم خائق كامل | 15 min 43 s                  |
| B — معالج بـ PBC            | صُرف الزيت؛ 10 min دوران بلا حمل، ثم خائق كامل | 3 h 43 min                   |
| A — زيت نظامي، مرجع         | الدورة نفسها، ولم يُصَرَّف الزيت               | أكمل الاختبار كاملاً دون عطل |
| المعالج مقابل الضابط        | الإجراء نفسه، وعينتان من الطراز نفسه           | أطول بـ 14.2x                |

زمن التشغيل مقيس بتوقيت الشوط. والعينة الضابطة داخل التجربة نفسها: طراز واحد، وبرنامج واحد، ويوم واحد.

## حالة القطع عند العطل

| المحرك           | بدون زيت    | ما أظهره الفك                                                                                                                 |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C — بدون معالجة  | 15 min 43 s | المكبس مخدوش، والحلقات الضاغطة وحلقة الزيت ملتصقة في مجاريها، والحلقة الضاغطة الثانية مكسورة، وألومنيوم ملتصق بجدار الأسطوانة |
| B — معالج بـ PBC | 3 h 43 min  | خدوش المكبس ضئيلة، والحلقة الضاغطة العليا حرة في مجراها؛ وعمود المرفق يدور دون إعاقة                                          |

سجل المختبر أن نمط العطل واحد، إلا أن أضرار المحرك B أقل بوضوح — مع زمن تشغيل بدون زيت أكبر بـ 14 ضعفًا.

## المحرك المحتبس C: معالجة إصلاحية دون استبدال القطع

| المرحلة  | ما جرى تنفيذه                                                                                                          | النتيجة                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| العطل    | تشغيل بدون زيت عند الخائق الكامل حتى الاحتباس                                                                          | احتباس حراري للمكبس داخل الأسطوانة               |
| المعالجة | لم يُستبدل أي قطعة: حُزَّت الحلقات، ونُظف تاج المكبس، وأُزيل الألومنيوم، وعولجت الأسطح الاحتكاكية بغزارة بمركب Restore | بدء التشغيل دون صعوبة يُذكر — مع الحلقة المكسورة |

| المرحلة        | ما جرى تنفيذه                                         | النتيجة                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الشوط المتكرر  | خائق كامل                                             | 48 min تشغيل متواصل، ثم دوران بلا حمل طبيعي؛ دون ارتفاع مفرط في الحرارة أو احتباس متكرر |
| الفك بعد الشوط | فحص المكبس والحلقات والأسطوانة ومجموعة الأذرع الهزازة | الحلقات حرة في مجاريها، وجدار الأسطوانة خالٍ من الألومنيوم؛ ولم يُكتشف تآكل إضافي       |

استغرق الشوط الثاني نحو 55 min إجمالاً. وبقيت الحلقة الضاغطة الثانية المكسورة داخل المحرك طوال هذه المدة.

## استنتاج المختبر

يصف مختبر اختبارات Kerberos Solutions خطة الاختبار بأنها مرهقة: فالنظام التشغيلي المعتاد لهذه المحركات دوري، ويجري معظم الوقت خارج وضع الخائق الكامل. وسجل المختبر ما يلي:

1. عمل المحرك B بعد المعالجة بمنتج PBC-Technology Lubricant مدة 3 h 43 min بدون زيت؛ ومقارنةً بالمحرك C الذي لم يصمد سوى 15 min ، يدل ذلك على أن تصريحات الشركة الصانعة بشأن قدرة المحرك على العمل بدون زيت جديدة بالثقة.
2. نمط العطل هو نفسه، إلا أن أضرار المحرك B أقل بما لا يُقاس — خصوصاً بالنظر إلى الزمن المتراكم للتشغيل دون زيت تشحيم.
3. أظهر المحرك C، بعد إعادة تجميعه دون استبدال القطع ومعالجته بمركب الاستعادة، علامات تعاف: فلم ترتفع حرارته بإفراط ولم يحتبس ثانية، رغم عمله بحلقة مكسورة؛ ولم يحافظ في البداية على الدوران بلا حمل، غير أن ذلك تحسّن بوضوح بعد مدة من التشغيل.

© XADO. جميع الحقوق محفوظة.  
تتعلق النتائج بمحركات بنزين Ryobe ذات 4 أشواط ومبرّدة بالهواء وسعة 26.2 cm³ في وضع منصة اختبار يصفه المختبر بأنه مرهق؛ وقد تختلف المؤشرات مع محركات أخرى وظروف تشغيل أخرى. وقد ورد اسم المنتج في التقرير PBC-Technology، وهو مذكور هنا كما ورد فيه. ويُنشر التقرير الأصلي كاملاً ومتاح للتنزيل.

**XADO**